

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 7

від 11 березня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 колективний замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

---

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 по вул. Бірюзовій

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №№1,2,3 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їзді №1 пошкоджений оголовок ДВК.
- 3) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їзді №2 на оголовок ДВК встановлена супутникова антена.
- 4) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57, 40, 32 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 11 по вул. Бірюзовій за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлені порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК першого, другого, третього під'їзду багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору, оголовок ДВК першого під'їзду пошкоджений, потребує ремонту, на оголовок ДВК другого під'їзду встановлена супутникова антена; виявлено також порушення п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», а саме: фасадний надземний газопровід діаметрами 57, 40, 32 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям. За виявленими порушеннями складено відповідний акт-пріпис № 3, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно провести обрізку дерев біля першого, другого, третього під'їзду для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовка ДВК першого під'їзду, демонтувати супутникову антену з оголовка ДВК другого під'їзду та пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 57, 40, 32 мм. Усунути виявлені недоліки в термін до 08.04.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 08.04.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

  
(підпис) 11.03.2024

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 24 споживачам газу.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)