

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 11

від 15 березня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Бірюзовій

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №1,3 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №1,2 на оголовках ДВК встановлені супутникові антени.
- 3) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 76, 57, 40, 32 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Бірюзовій за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлені порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК першого, третього під'їзду багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору, на оголовках ДВК першого, другого під'їзду встановлені супутникові антени; виявлено також порушення п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», а саме: фасадний надземний газопровід діаметрами 76, 57, 40, 32 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям. За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис № 7, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно провести обрізку дерев біля першого, третього під'їзду для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору, демонтувати супутникові антени з оголовків ДВК першого, другого під'їзду та пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 76, 57, 40, 32 мм. Усунути виявлені недоліки в термін до 11.04.2024.

 
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 11.04.2024:**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-68-93-259**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна**

З актом ознайомлений:

  
(підпис)

15.03.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 19 споживачам газу.**

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)