

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 19

від 27 березня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Кривим Павлом Петровичем та Редько Антоном Олеговичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 по вул. Малиновського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах № 1,2 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – на фасаді будинку біля під'їзду № 2 відсутня відстань між газопроводом та телекомунікаціями.
- 3) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 50, 32 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 1 по вул. Малиновського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК першого, другого під'їздів багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору; порушення п.7.39, глави 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність на фасаді будинку біля другого під'їзду відстані між газопроводом та телекомунікаціями; виявлено також порушення п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», а саме: фасадний надземний газопровід діаметрами 50, 32 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям. За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис № 15, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».


На теперішній час для усунення порушень необхідно провести обрізку дерев біля першого, другого під'їздів для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору; прибрати на фасаді будинку біля другого під'їзду телекомунікації з газопроводу; пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 50, 32 мм. Усунути виявлені недоліки в термін до 29.04.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 29.04.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Жайворонський В.А. 067-56-82-815**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Жайворонський Володимир Анатолійович

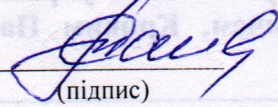

27.03.2024

(підпис)

3 актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 9 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника