

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 20

від 28 березня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 колективний замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 по вул. Малиновського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №1,2 пошкоджені оголовки ДВК.
- 2) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їзді №2 на оголовку ДВК встановлена супутникова антена.
- 3) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57, 32,25 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №2 по вул. Малиновського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлені порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК першого, другого під'їзду пошкоджені, потребують ремонту; на оголовку ДВК другого під'їзду встановлена супутникова антена; виявлено також порушення п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», а саме: фасадний надземний газопровід діаметрами 57, 32, 25 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям. За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис № 16, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».


На теперішній час для усунення порушень необхідно: виконати ремонтні роботи по відновленню оголовка ДВК першого, другого під'їзду, демонтувати супутникову антену з оголовка ДВК другого під'їзду та пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 57, 32,25 мм. Усунути виявлені недоліки в термін до 30.04.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Жайворонський В.А. 067-56-82-815

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Жайворонський Володимир Апатолійович

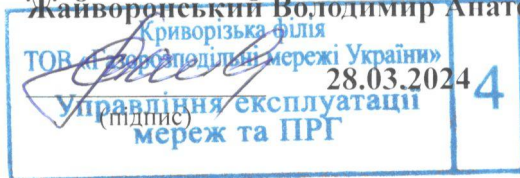

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 7 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)