

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 9

від 11 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражєї Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по бацькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 2 по вул. Сергіївській

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ – під'їзд № 2 гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу.
- 2) п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ – у під'їздів № 1, 2 кріплення (кронштейни) фасадного газопроводу знаходяться в неналежному стані.
- 3) п. 5.6, п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витіки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 25 мм- 3шт., Ø 20мм- 3шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 2 по вул. Сергіївській за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ПБСГ п. 5.10, глава 5, розділ V, а саме: під'їзд №2 гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу; у під'їздів № 1, 2 кріплення (кронштейни) фасадного газопроводу знаходяться в неналежному стані та п.5.6, п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ були виявлені витіки газу на кранах Ø 25мм - 3шт. Ø20мм – 3шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями, в частині знаходження гілок винограду в охоронній зоні газопроводу та знаходження кріплень (кронштейнів) в неналежному стані складено відповідний акт-припис № 26, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно прибрати гілки винограду з фасадного газопроводу та для подальшого уникнення провисання і пошкодження ВБСГ потрібно зафіксувати кріплення (кронштейни) на газопроводі. Усунути виявлені недоліки в термін до 13.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УІОТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 13.05.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна

Криворізька філія

ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Управління експлуатації
мереж та ПРГ

11.04.2024

4

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано б споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)