

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 12

від 16 квітня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 по вул. Сергіївській

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – на фасаді будинку біля під'їзду № 1 відсутня відстань між газопроводом та електрокабелями.
- 2) п. 5.6, п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 мм – 1 шт., Ø 25 мм- 4 шт. та на згоні Ø 40 – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 5 по вул. Сергіївській за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення, а саме: п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність на фасаді будинку біля першого під'їзду відстані між газопроводом та електрокабелями та п. 5.6, п. 5.7 глава 5, розділ V ПБСГ були виявлені витоки газу на кранах Ø 40 мм – 1 шт., Ø 25 мм – 4 шт. та на згоні Ø 40 мм – 1 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями, в частині відсутності відстані між газопроводом та електрокабелями складено відповідний акт-пріпис № 29, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно прибрати на фасаді будинку біля першого під'їзду електрокабелі з газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 16.05.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 16.05.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
ТОВ «Газопоздовільні мережі України»  
Каражей Людмила Іванівна  
Управління експлуатації  
мереж та ПРГ 16.04.2024  
(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 5 споживачам газу. \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)