

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 1

від 24 квітня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Івасиком Владиславом Станіславовичем, Куліковським Віктором В'ячеславовичем та Глущенко Оленою Семенівною

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Симбірцева.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ- виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 40 - 1 шт., та різьбовому з'єднанні крана Ø 40 мм- 1 шт.
- 2) п. 9.6 ДБН В.2.5-20:2018 – частково захитий фасадний газопровід Ø 20 та запірний пристрій утеплюючим матеріалом.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Симбірцева, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ виток газу на муфтовому з'єднанні Ø 40 - 1 шт., та різьбовому з'єднанні крана Ø 40 мм- 1 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

А також було виявлено порушення: п. 9.6, ДБН В.2.5-20:2018 – частково захитий фасадний газопровід та запірний пристрій діаметром 20 мм., утеплюючим матеріалом кв. 13, про що складено відповідний акт-припис. За виявленими недоліками власнику необхідно розшити фасадний газопровід діаметром 20 мм та запірний пристрій.

Усунути виявлений недолік в термін до 24.05.2024


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Рубан С.В. 097-523-32-06**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Рубан Світлана Володимирівна

З актом ознайомлений:

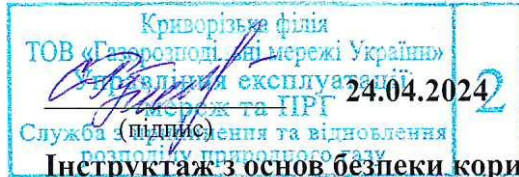

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 38 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)