

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 5

від 14 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Желізняк Ілля Михайлович, Рожко Оксана Олександрівна, Шостя Світлана Миколаївна, Гембера Валентина Андріївна, Тосенко Юлія Володимирівна.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 по вул. Військове містечко -33 .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ -витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 15 мм.- 4 шт.

ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V – у під'їзді № 1,2 на оголовку ДВК встановлені телевізійні антени,

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування

ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V- у під'їзді № 1,2, багатоквартирного будинку оголовки ДВК потребують ремонту.

П.6.2, глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їзді №1, багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 20 по вул. Військове містечко - 33 за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 15 мм 4 шт.,які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), порушення ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V, у під'їзді № 1, 2 на оголовку ДВК встановлені телевізійні антени, ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, порушення ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V – у під'їзді № 1,2, оголовки ДВК потребують ремонту, порушення п.6.2. глава 6, розділ V ПБСГ – у під'їзді № 1 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП « Послуга». За виявленим порушенням потрібно виконати демонтаж телевізійних антен, пофарбувати фасадний газопровід,, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК, та провести обрізку дерев біля першого пі'їзду. Усунути недолік в термін до 17.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 18.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Ракітська Наталія Вікторівна**

  
(підпис)

14.05.2024

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано споживачам  
газу.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)