

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 13

від 17 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Караваном Ярославом Леонідовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38 по вул. Матросова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.9.6, п.9.7, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 – у під'їзді № 2 стояк № 3 квартири № 15 відсутність виступів кінців футляру при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку).
- 2) п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ – під'їзд № 2 гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу -вводу.
- 3) п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 32 мм – 5 шт.,

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 38 по вул. Матросова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення : п.9.6, п.9.7, глави 9 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» а саме: відсутність виступів кінців футляру при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку) під'їзд № 2 стояк № 3 квартири № 15; п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ під'їзд № 2 гілки винограду розташовані в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу та п. 5.6, п. 5.7 глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 5 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленими порушеннями, в частині відсутності виступів кінців футляру при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку) споживачу квартири № 15 вручено відповідний акт – припис № 580 щодо необхідності усуненню виявлених порушень.


За виявленими порушеннями, в частині розташування гілок винограду в охоронній зоні фасадного газопроводу - вводу складено відповідний акт-припис № 45, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно прибрати гілки винограду з фасадного газопроводу та вжити заходів реагування до споживача квартири № 15 у під'їзді №2 стояк № 3, в частині демонтажу утеплюючого матеріалу біля кінців футлярів при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку). Усунути виявлені недоліки в термін до 21.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-68-93-259**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

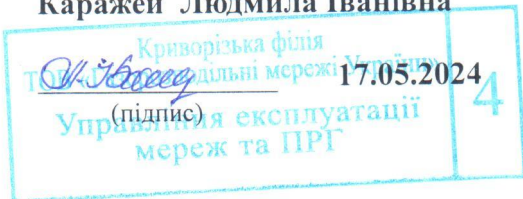

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 11 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)