

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 11

від 15 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45 по вул. Юрія Смирнова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 40, 32, 25 мм.
- 2) п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ – під'їзди №№ 1, 3 гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу.
- 3) п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 32 мм – 3 шт., Ø 25 – 4 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 45 по вул. Юрія Смирнова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.92, глави 7, та п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ а саме: фасадний газопровід діаметрами 40, 32, 25 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 5.10, глава 5, розділ V, ПБСГ під'їзди №№ 1, 3 гілки винограду розташовані в охоронній зоні фасадного газопроводу-вводу та п. 5.6, п. 5.7 глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 3 шт., Ø 25 – 4 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу)

За виявленими порушеннями в частині відсутності лакофарбового покриття на фасадному газопроводі та розташування гілок винограду в охоронній зоні газопроводу складено відповідний акт-припис № 46, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 40, 32, 25 мм та прибрати гілки винограду з фасадного газопроводу . Усунути виявлені недоліки в термін до 20.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 20.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження



З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 12 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)