

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 19

від 03 червня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Шоста Світлана Миколаївна, Тосенко Юлія Володимирівна.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з теобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 по вул. Магістральна .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування  
ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V -у під'їзді 2,5 на оголовках ДВК встановлені телевізійні та супутникові антени, у під'їздах 1,2,3,4,5,6 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору

ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V -у під'їзді № 5 оголовки ДВК потребують ремонту

П.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ -витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ - 25 мм-6 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався  
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 20 по вул. Магістральна, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ –20 - 5 шт. які були усунені шляхом перепакування різьбових з'єднань ( заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу), ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, ПБСГ п.6.2, глава 6, розділ V- у під'їзді 2,5 на оголовках ДВК встановлені телевізійні та супутникові антени, у під'їздах 1,2,3,4,5,6 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору. ПБСГ п.5.10, глава 5, розділ V у під'їзді № 5 оголовки ДВК потребують ремонту про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю КП «Послуга». За виявленим порушенням потрібно пофарбувати фасадний газопровід, виконати демонтаж телевізійних та супутникових антен,, виконати ремонтні роботи пов'язані з оголовків ДВК. Усунути недолік в термін до 04.07.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): КП «Послуга» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 05.07.2024.

 
Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Ракітська Наталія Вікторівна

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

  
03.06.2024  
(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 46 споживачам газу.**

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)