

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 1

від 17 липня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Івасик Владислав Станіславович та Глущенко Олена Семенівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22 по вул. Федора Караманиць

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 мм – 2 шт., Ø 50 мм- 1шт., та виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 40 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: на 2 під'їзд квартири №№ 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, та на 3 під'їзд квартири №№ 25, 26, 27, 29, 30, 32,33 в зв'язку з аварійним станом кранів Ø 40 мм - 2 шт. ( зламані хвостовики)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 22 по вул. Федора Караманиць за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім квартир №№ 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33 . Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 мм – 2 шт., Ø 50 мм - 1шт., та виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 40 мм – 2 шт., які були усуненні шляхом перенакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Рубан С. В. 097-523-32-06

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Рубан Світлана Володимирівна  
Управління експлуатації  
мереж і ПРГ 17.07.2024  
(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 26 споживачам газу.