

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 10

від 08 серпня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Мальованим Миколою Івановичем

---

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 по вул. Володимира Терещенка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - оголовки ВК багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їздів №№ 1, 2, 3, 4 відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями.
- 3) п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранах Ø 40 - 2 шт. , згона х Ø 40 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання на не припинялось

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 1 по вул. Володимира Терещенка за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення 6.2, глава 6, розділ V, ПБСГ а саме: оголовки ВК багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору; п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» всередині першого, другого, третього, четвертого під'їздів відсутня відстань між внутрішнім газопроводом і електрокабелями ; п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 40 – 2 шт. , згонах Ø 40 – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис № 99 який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно провести обрізку дерев біля першого, другого, третього, четвертого під'їздів для ВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору та прибрати всередині під'їздів електрокабелі з внутрішнього газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до 11.09.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 11.09.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Жайворонський В.А. 067-56-82-815

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження

**Жайворонський Володимир Анатолійович**



З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **9** споживачам газу. \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)