

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 27

від 21 серпня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 по вул. Володимира Терещенка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їздів №№ 1, 2 відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями.
- 2) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №№ 1, 2 оголовки ВК багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору.
- 3) п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях згонів Ø 20 – 5 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання на не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 18 по вул. Володимира Терещенка за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» всередині першого, другого під'їздів відсутня відстань між внутрішнім газопроводом і електрокабелями; п. 6.2, глава 6, розділ V, ПБСГ оголовки ВК першого, другого під'їздів попадають в зону вітрового підпору та п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на згонах Ø 20 – 5 шт. , які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис № 115 який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».


На теперішній час для усунення порушень необхідно прибрати всередині першого, другого під'їздів електрокабелі з внутрішнього газопроводу та провести обрізку дерев для ВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору. Усунути виявлені недоліки в термін до 02.10.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 02.10.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна


21.08.2024
(підпис) Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації
мереж та ПРГ 4

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 13 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)