

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 1

від 20 серпня 2024 року

Відповідно до договору від « 01 » березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Рубан Світланою Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Івасиком Владиславом Станіславовичем та Глущенко Оленою Семенівною (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 по вул. Федора Караманиць.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ - виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 32 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 3 шт, та виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 32 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 3 шт.
- 2) п. 9.6, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – у під'їзді № 1, кв. № 4, під'їзді № 2, кв. № 21, № 24, під'їзді № 3, кв. № 41, № 44, під'їзді № 4, кв. № 61 частина фасадного газопроводу Ø 100 мм знаходиться в самовільній прибудові (балкон) та немає вільного доступу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 46 по вул. Федора Караманиць, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5.7 глава 5, розділ V ПБСГ- виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø32 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 3 шт, та виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 32 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 3 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Виявлено порушення: п. 9.6, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – у під'їзді № 1, кв. № 4, під'їзді № 2, кв. № 21, № 24, під'їзді № 3, кв. № 41, № 44, під'їзді № 4, кв. № 61 частина фасадного газопроводу Ø 100 мм знаходиться в самовільній прибудові (балкон) та немає вільного доступу.


За виявленими недоліками власникам квартир необхідно забезпечити вільний доступ до ввідного газопроводу діаметром 100 мм. Усунути виявлений недолік в термін до 20.09.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Рубан С.В. 097-52-33-206**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

**Відповідальний працівник,
який виконав обстеження**

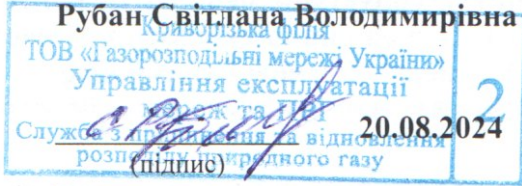

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 29 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)