

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 9

від 05 вересня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем, Кривим Павлом Петровичем та Рудягою Олександром Миколайовичем
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 по вул. Пляжна
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №№ 1, 2 оголовки ВК багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 20 – 4 шт, згонів Ø 40 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання на не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 9 по вул. Пляжна за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 6.2, глава 6, розділ V, ПБСГ а саме: оголовки ВК першого, другого під'їздів попадають в зону вітрового підпору; та п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 20 – 4 шт., згонах Ø 40 мм – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленим порушеннями складено відповідний акт-припис № 134, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011»

На теперішній час для усунення порушення необхідно провести обрізку дерев біля першого та другого під'їздів для ВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору. Усунути виявлений недолік в термін до 23.10.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 23.10.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-68-93-259**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
05.09.2024
(підпис)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 15 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)