

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 18

від 19 березня 2025 року

Відповідно до договору від « 03 » березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Зубрій Ганною Володимирівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Іванченком Юрієм Олександровичем, Аверіною Оленою Вікторівною та Білошистим Сергієм Миколайовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 по вул. Генерала Радієвського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм - 5 шт., Ø 25 мм - 3 шт., та виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 25 – 1шт., кран в аварійному стані, а саме: зломаний хвостовик. Припинено газопостачання на під'їзд № 1, стояк № 2 кв. кв. №№ 2, 5, 8, 11, 14.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: Припинено газопостачання на під'їзд № 1, стояк № 2 кв. кв. № № 2, 5, 8, 11, 14.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 2 по вул. Генерала Радієвського, за результатами якого внутрішньо будинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком стояку № 2, кв. кв. №№ 2, 5, 8, 11, 14 кран в аварійному стані, необхідно замінити кран.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 5 шт., Ø 25 мм – 3 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). Також виявлено виток газу на різьбовому з'єднанні крана Ø 25 – 1шт., кран в аварійному стані, а саме: зломаний хвостовик, необхідна заміна крана.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Контактний робочий телефон представника виконавця: Зубрій Г.В. 067-628-17-86

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження

**Зубрій Ганна Володимирівна**

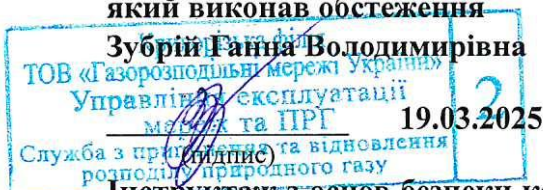

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 24 споживачам газу.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)