

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 6

від 06 березня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем Редько Антоном Олеговичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 по вул. Героїв Маріуполя

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 40 мм, 32 мм, 20 мм.
- 2) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їзду № 2 відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранах Ø 40- 1 шт., Ø 20 – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 16 по вул. Героїв Маріуполя за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід діаметрами 40 мм, 32 мм, 20 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування, всередині другого під'їзду відсутня відстань між внутрішнім газопроводом і електрокабелями; та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 40 – 1 шт, Ø 20 – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленим порушенням складено відповідний акт-пріпис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та прибрати електрокабелі з внутрішнього газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 04.04.2025.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 04.04.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Жайворонський В.А. 067-56-82-815

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
**Жайворонський Володимир Анатолійович**

З актом ознайомлений:

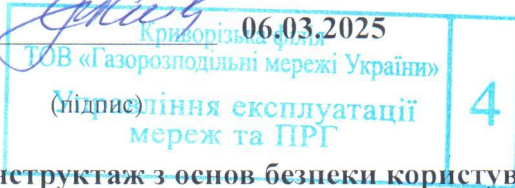

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 18 споживачам газу.**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)