

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 6

від 07 квітня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Редьком Антоном Олеговичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24 по вул. Героїв Маріуполя

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – всередині під'їзду № 2 відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями.
- 2) п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 40 мм, 32 мм, 20 мм, 15мм.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 – 1 шт., Ø 20 – 2шт., згоні Ø 32 -1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 24 по вул. Героїв Маріуполя за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» а саме: всередині другого під'їзду відсутня відстань між внутрішнім газопроводом та електрокабелями; п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 – 1шт., Ø 20 – 2шт., згоні Ø 32 – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушення необхідно прибрати електрокабелі з внутрішнього газопроводу та пофарбувати фасадний газопровід низького тиску. Усунути виявлені недоліки в термін до 07.05.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 07.05.2025.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-689-32-59**
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна

Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
(підпис) 07.04.2025
мереж та ППР

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 24 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)