

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 36

від 30 квітня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною, Редько Антоном Олеговичем.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 по вул. Каштанова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - у під'їздах № № 1, 4, 5, 6 пошкоджені оголовки ДВК.
- 2) п. 4, п.5, глава 6, розділ V ПТЕСГ - у під'їздах № № 5, 6 оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 – 2 шт., згонів Ø 32 – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання :не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 26 по вул. Каштанова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

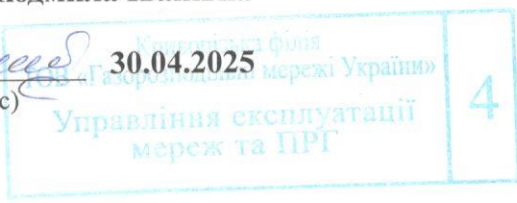
Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ у першому, четвертому, п'ятому і шостому під'їздах пошкоджені оголовки ДВК; п. 4, п. 5 глава 6, розділ V ПТЕСГ а саме: оголовки ДВК п'ятого та шостого під'їздів попадають в зону вітрового підпору; п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 – 2 шт., згоні Ø 32 – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011 ».

На теперішній час для усунення порушення необхідно виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК та провести обрізку дерев біля під'їздів № № 5, 6 для ДВК, яке знаходяться у зоні вітрового підпору. Усунути виявлені недоліки в термін до 30.05.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 30.05.2025.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-689-32-59**
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

 **30.04.2025**
(підпис)  **4**

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **13** споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)