

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 14

від 09 червня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровтчем, Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 по вул. Метеоритна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і прочищення ДВК.
- 2) п. 4, п. 5, глава 6, розділ V ПТЕСГ - оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях крану Ø 32 мм – 1 шт., згоні Ø 32 мм – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 14 по вул. Метеоритна за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ДВК; п. 4, п. 5, глава 6, розділ V ПТЕСГ оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору; п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу витоки газу на крані Ø 32 мм – 1 шт., згоні Ø 32 мм – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ -2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно надати акти перевірки і прочищення ДВК та провести обрізку дерев для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору. Усунути виявлені недоліки в термін до 09.07.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 09.07.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна

ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Л.І. Каражей

09.06.2025

(підпис)

4

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 3 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)