

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 21

від 12 червня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Караваном Ярославом Леонідовичем, Редько Антоном Олеговичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Океанська

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і прочищення ВК.
- 2) п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - пошкоджені оголовки ВК
- 3) п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу.
- 4) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях згонів Ø 20 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Океанська за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.


Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ВК; п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ оголовки ВК пошкоджені, потребують ремонту; п. 5, п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу витоки газу на згонах Ø 20 мм – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ -2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно надати акти перевірки і прочищення ВК, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ВК та прибрати гілки винограду с фасадного газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 12.07.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 12.07.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

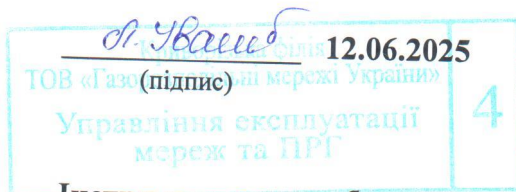

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 6 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)