

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 11

від 08 липня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Редько Антоном Олеговичем, Погорілою Валентиною Іванівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33 по вул. Івана Сірка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 9.7, глава 9, ДБН В.2.5-20:2018 та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – у під'їзді № 1, квартира № 3 та у під'їзді № 2, квартири № № 8, 9 - відсутність виступів кінців футляру при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку).
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях згонів Ø 25 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 33 по вул. Івана Сірка за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 9.7, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: у першому під'їзді квартира № 1 та у другому під'їзді квартири № № 8, 9 відсутність виступів кінців футлярів при проходженні газопроводу через перекриття (захиті утеплювачем) та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згонах Ø 25 мм – 2 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

За виявленими порушеннями, в частині відсутності виступів кінців футляру при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку) споживачам квартир № № 3, 8, 9 вручено відповідні акти – приписи, щодо необхідності усуненню виявленого порушення.

За виявленими порушеннями, в частині вжиття заходів реагування до споживачів квартир № № 3, 8, 9 в частині демонтажу утеплюючого матеріалу біля кінців футлярів при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку) складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно вжити заходів реагування до споживачів квартир №№ 3, 8, 9 в частині демонтажу утеплюючого матеріалу біля кінців футлярів при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку). Усунути виявлені недоліки в термін до 08.08.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 08.08.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Жайворонський В.А. 067-56-82-815

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження


Жайворонський Володимир Анатолійович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

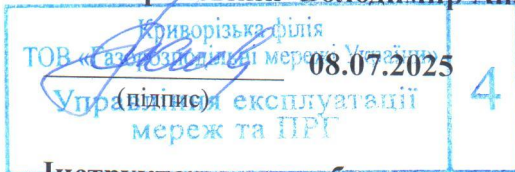

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 5 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)