

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 29

від 28 липня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Редько Антоном Олеговичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 51 по вул. Героїв Маріуполя

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 89 мм, 32 мм, 25мм, 20, мм.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях згонів Ø 20 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 51 по вул. Героїв Маріуполя за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.


Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згонах Ø 20 мм – 2 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ -2011 »

На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску. Усунути виявлений недолік в термін до 28.08.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ- 2011 » надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 28.08.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

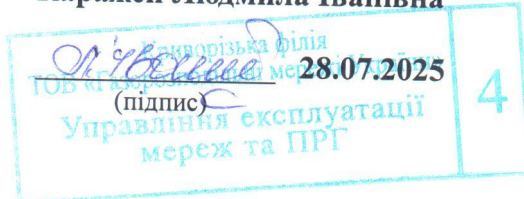

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 9 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)