

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 1

від 01 серпня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Редько Антоном Олеговичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54 по вул. Героїв Маріуполя

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 89 мм, 57 мм, 32, мм, 20 мм.
- 2) п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» – у під'їзді № 2 відсутня відстань між фасадним газопроводом та електрокабелями.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях крану Ø 20 мм – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання : не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 54 по вул. Героїв Маріуполя за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.


Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» всередині другого під'їзду відсутня відстань між фасадним газопроводом і електрокабелями та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на крані Ø 20 мм – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ - 2011 »

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та прибрати електрокабелі з внутрішнього газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 01.09.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ
« УЮТ -2011 » надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ
«Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 01.09.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

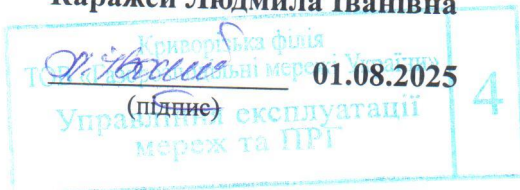

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 23 споживачам
газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)