



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 181 від 03 вересня 2025 року

Відповідно до договору від « 03 » березня 2025 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ільченко Анною Тарасівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем, Іванченком Юрієм Олександровичем та Ткаченком Ігорем Анатолійовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 по вул. Віктора Оцерклевича

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 40 мм – 2 шт., та виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 мм - 2 шт.
- 2) п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 50, 80 мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 3 по вул. Віктора Оцерклевича, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 40 мм – 2 шт., та виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 40 мм - 2 шт., які було усунено шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Також виявлено порушення: п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 50, 80 мм.

За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР». На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметром 50, 80 мм. Усунути виявлений недолік в термін до 03.10.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

ТОВ « ЖИТЛОСЕРВІС-КР » надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 03.10.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Ільченко А.Т. 096-98-98-756**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ільченко Анна Тарасівна

З актом ознайомлений:


(підпис)

03.09.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 16 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)