

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 30

від 26 березня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 по вул. Таїсії Буряченко

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57 мм, 32 мм, 25 мм.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 25 - 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 2 по вул. Таїсії Буряченко за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.


Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на крані Ø 25 - 1 шт., згоні Ø 25 мм – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску. Усунути виявлений недолік в термін до 26.04.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ- 2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 26.04.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-689-32-59**  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось**

Криворізька філія  
ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Управління експлуатації 4  
Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

  
(підпис) 26.03.2026

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 3 споживачам газу.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)