

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 91

від 29 квітня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» **майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ільченко Анною Тарасівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Зінченком Павлом Володимировичем, Германом Володимиром Миколайовичем та Ткаченком Ігорем Анатолійовичем**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37 по мкрн. 5-й Зарічний

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

**1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 3шт.**

**2) п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметром 100 мм.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 37 по мкрн. 5-й Зарічний, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 3 шт., які було усунуто шляхом перепакування різьбових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Виявлено порушення: п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід діаметром 100 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування. За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011». На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметром 100 мм. Усунути виявлений недолік в термін до 29.05.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

**ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 29.05.2026.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Ільченко А.Т. 096-98-98-756**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Ільченко Анна Тарасівна**

З актом ознайомлений:



**29.04.2026**

(підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 17 споживачам газу**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

